


Le chapeau de gendarme en acier :

1. Tracer la cote à respecter + 20 mm. de marge.
2. Calculer à l'aide de la formule suivante :




$1 \varnothing$ du tube à cintrer + $1 \varnothing$ de l'obstacle + 20 mm.

Exemple : pour de l'acier 21,3 x 2,3 et un obstacle en PVC de 40 mm. :


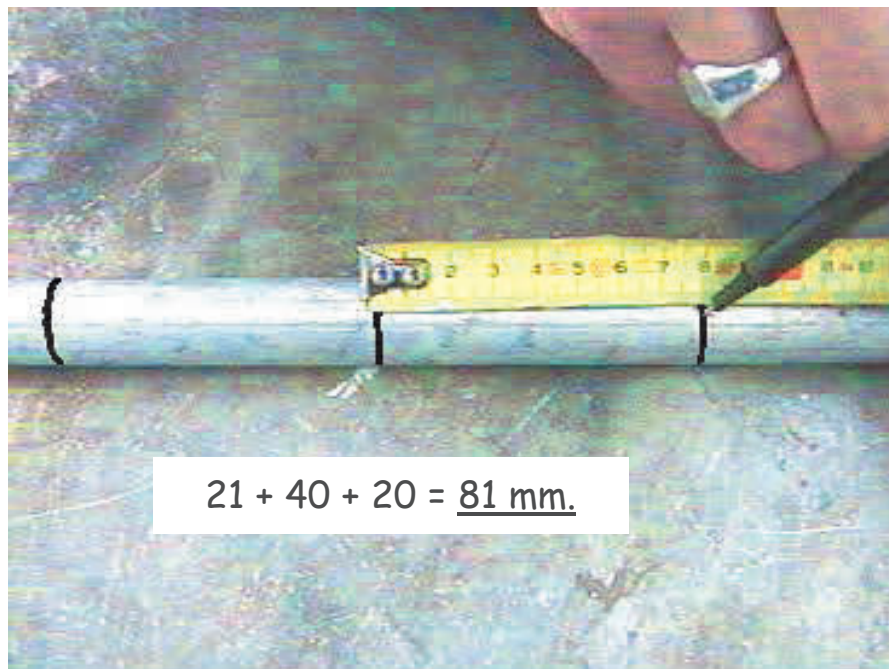


3. Tracer de chaque côté du trait de cote, le résultat trouver à l'aide de la formule.

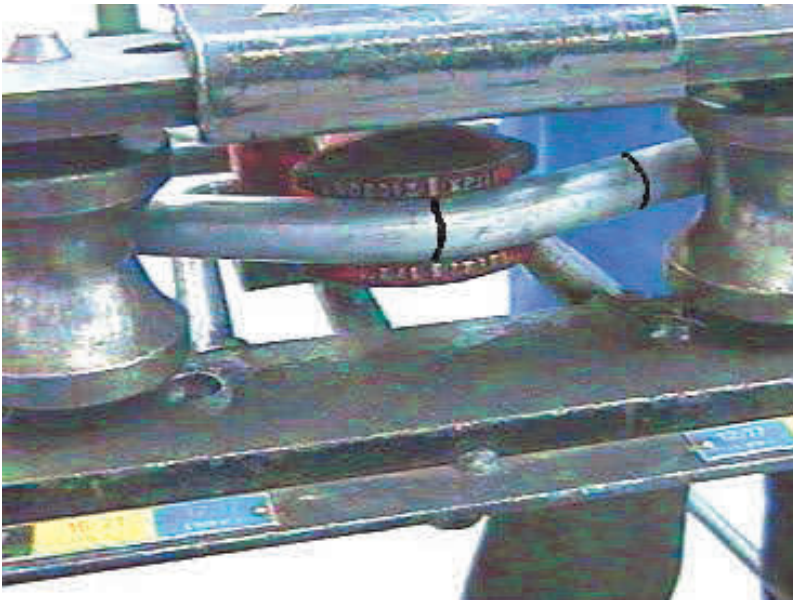

4. Réaliser les deux coudes à 45° sur les traits les plus éloignés

5. Vérifier les deux cintrages à l'aide de la figure tracée ci-contre (les deux coudes doivent être identiques)

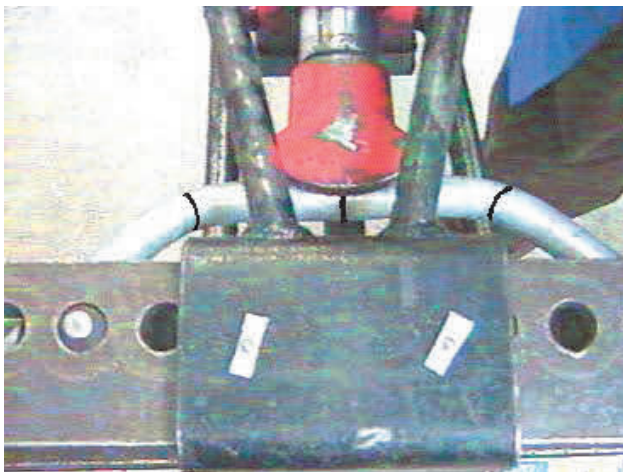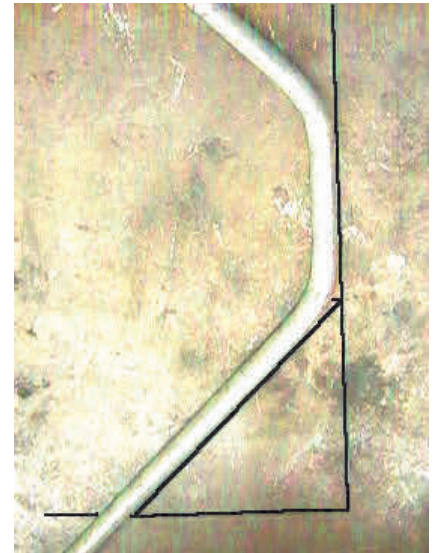

6. Retourner la pièce, et cintrer jusqu'à ce que le tube s'aligne correctement

